

Turnhalle Propstei

Bei den Aufnahmen fallen einige Gegenstände auf, welche auf dem Dach liegen wie ein Fussball, Feuerwerksrückstände, Spielzeug etc. Diese sind aber für die Dacheindeckung nicht relevant. Trotzdem sollten diese Gegenstände beseitigt werden. Die Ziegel an sich sind hier in einem schlechten Zustand. Die starke Vermoosung sollte in diesem Bereich entfernt werden. Die Vermoosung wird durch die darüberliegenden Nistkästen verursacht. Am der Nordöstlichen Eck, konnte eine undichte stelle entdeckt werden, bei einer genaueren Kontrolle konnte das Unterdach begutachtet werden. (16.12.2025) Das Unterdach ist an vielen Orten defekt. Gefühlt bei jedem zweiten Ziegel auf dem Dach ist unten eine Ecke abgebrochen. Dadurch kann bei Wind und Regen das Wasser schneller auf das Unterdach dringen. Das Schindelunterdach ist dadurch teilweise bereits zerstört. Die geringe Hinterlüftungsebene von nur 24mm führt dazu, dass der Ziegel nicht austrocknen konnte und dadurch der Ziegel verstickte. Wir empfehlen eine rasche Planung des Turnhallendachs.



Moosbefall und Spielzeug auf dem Dach



Wasserläufe an der Fassade.



Defektes Unterdach



Abgebrochene Ziegel

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Luca Springmann gerne zur Verfügung.

Kleindöttingen, 26. Okt. 2021 LS, Vögeli Holzbau AG

Vögeli Holzbau AG